

PAT-NO: JP02004004899A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004004899 A

TITLE: APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING IMPROPER CARTRIDGE

PUBN-DATE: January 8, 2004

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
ITO, YOSHIHIRO	N/A
OKOYAMA, KAZUO	N/A
WATANABE, TAKESHI	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
FUJI PHOTO FILM CO LTD	N/A

APPL-NO: JP2003173258

APPL-DATE: June 18, 2003

INT-CL (IPC): G03G021/00, B41J029/38 , G03G021/04 , G03G021/18

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To detect an improper cartridge which has been refilled with a consumption article such as a toner and ink.

SOLUTION: A cartridge is provided with a toner chamber filled with a toner. Operation information on a printer is written to a memory provided to the cartridge. When the cartridge is loaded in a printer body after being refilled with an improper toner, it is decided that the cartridge is an improper cartridge having been refilled with a toner from the information written to the cartridge memory. Once it is judged that the cartridge is improper, an alarm display is made and printing is inhibited. With a proper cartridge, normal printing is carried out.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-4899

(P2004-4899A)

(43) 公開日 平成16年1月8日(2004.1.8)

(51) Int.Cl.⁷

F 1

テーマコード(参考)

G03G 21/00

G03G 21/00

510

2C061

B41J 29/38

B41J 29/38

Z

2H027

G03G 21/04

G03G 21/00

390

2H171

G03G 21/18

G03G 15/00

556

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2003-173258 (P2003-173258)

(22) 出願日 平成15年6月18日(2003.6.18)

(62) 分割の表示 特願平11-280466の分割

原出願日 平成11年9月30日(1999.9.30)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(74) 代理人 100075281

弁理士 小林 和憲

(72) 発明者 伊藤 嘉広

東京都港区西麻布2-26-30 富士写

真フイルム株式会社内

(72) 発明者 小古山 一夫

東京都港区西麻布2-26-30 富士写

真フイルム株式会社内

(72) 発明者 渡辺 健

東京都港区西麻布2-26-30 富士写

真フイルム株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 不適正カートリッジの検出装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 トナーやインク等の消耗品が詰め替えられた不適正なカートリッジを検出すること。

【解決手段】 カートリッジには、トナーを充填したトナー室が設けられている。カートリッジに設けられたメモリには、プリンタの稼働情報が書き込まれる。カートリッジに不適正なトナーの詰め替えを行ってから、プリンタ本体に装填すると、カートリッジメモリに書き込まれた情報に基づいて、トナーの詰め替えがされた不適正なカートリッジか適正なカートリッジかの判定が行われる。不適正なカートリッジだと判断されると、警告表示とプリント禁止とが行われる。適正なカートリッジでは、正常なプリントが行われる。

【選択図】 図6

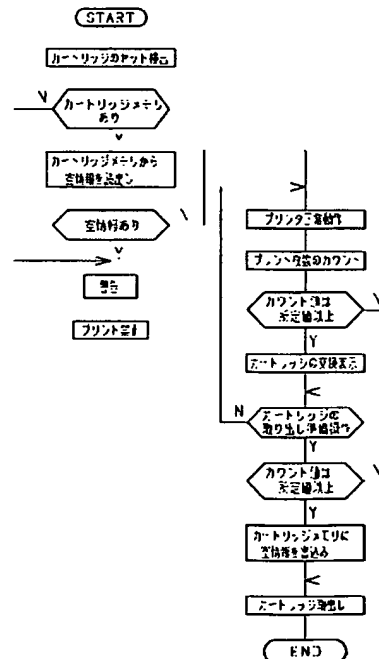

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

消耗品が収納されたカートリッジが交換可能に装填されるプリンタに用いられ、前記カートリッジに対して不適正な消耗品の詰め替えを行った不適正カートリッジの検出装置において、

適正なカートリッジに設けられたメモリにプリンタ稼働情報を書き込む書き込み手段と、消耗品切れを判断するために、前記プリンタ稼働情報に基づいて、消耗品の残量を予測する予測手段と、

カートリッジがプリンタに装填された際に、前記カートリッジにメモリが設けられているかどうかを調べ、前記メモリが設けられていない場合には、不適正カートリッジと判定するとともに、他方、メモリが設けられている場合には、前記プリンタ稼働情報に基づいて、消耗品切れか否かを調べ、消耗品切れと判断されたカートリッジを不適正カートリッジと判定する判定手段と、

前記不適正カートリッジと判定された場合に警告する警告手段とを備えたことを特徴とする不適正カートリッジの検出装置。

【請求項 2】

前記不適正カートリッジと判定された場合には、警告とともにプリンタの画像形成動作を禁止することを特徴とする請求項 1 記載の不適正カートリッジの検出装置。

【請求項 3】

消耗品が収納されたカートリッジが交換可能に装填されるプリンタに用いられ、前記カートリッジに対して不適正な消耗品の詰め替えを行った不適正カートリッジの検出方法において、

適正なカートリッジに設けられたメモリにプリンタ稼働情報を書き込み、

前記カートリッジがプリンタに装填された際に、前記カートリッジにメモリが設けられているかどうかを調べ、前記メモリが設けられていない場合には、不適正カートリッジと判定するとともに、他方、メモリが設けられている場合には、前記プリンタ稼働情報に基づいて予測手段によって消耗品の残量を予測して消耗品切れか否かを調べ、消耗品切れと判断されたカートリッジを不適正カートリッジと判定し、

前記不適正カートリッジと判定された場合に警告することを特徴とする不適正カートリッジの検出方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プリンタ、ファクシミリ、複写機等の画像形成装置に交換可能にセットされるカートリッジが、消耗品（トナー、インク等）を詰め替えた不適正なものかどうかを検出するための方法及び装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

例えば電子写真式のプリンタでは、現像媒体としてトナーを充填したトナーカートリッジが用いられている。このトナーカートリッジでは、その製造時に一定量のトナーが充填されており、プリンタに交換可能にセットされる。このトナーカートリッジ内のトナーが殆どなくなると、プリンタの表示器にトナー切れが表示されるから、新しいトナーカートリッジに交換される。

【0003】

前記トナー切れの状態は、トナー残量測定装置によってトナー残量を測定することで検出される。トナー残量測定装置としては、例えば、下記特許文献 1 に記載されているように、トナーカートリッジが装填されるカートリッジ室に、光源とホトセンサーとを配置したものが知られている。トナーカートリッジの両側壁には透明窓が形成されているから、一対の透明窓を通して光源からの光がホトセンサーに入射する。トナー残量が少なくなるとホトセンサーの出力は大きくなるので、ホトセンサーの出力が一定値に達したときに、ト

10

20

30

40

50

ナー切れであると判定する。

【0004】

前記トナーカートリッジは、補充瓶からのトナーをプリンタ内のトナー収納室へ補給することが不要であるため、手や衣服がトナーで汚れる心配がなく、またトナーカートリッジを交換するだけでよいので、操作が簡単である等の利点がある。

【0005】

前記トナーカートリッジを更に発展させ、感光ドラム、帯電ローラ、現像ローラ、クリーニング部等を取り付けたプロセスカートリッジも知られている。このプロセスカートリッジでは、感光ドラム等の寿命に合わせた量のトナーが充填されており、トナーの交換と同時に感光ドラム等も交換されるから、メンテナンスが簡便であり、またメンテナンス契約も特に必要とされない等の利点があるため、個人用プリンタ等に広く使用されている。

10

【0006】

使用済みのカートリッジは、カートリッジ販売業者を介してプリンタメーカーに回収される。プリンタメーカーは、環境汚染防止や資源の有効活用の観点から、使用済みカートリッジを分解し、各部品を検査して正常なものは再使用し、またプラスチック部品は溶解・ペレット化して、プラスチック材料として再利用をしている。また、このカートリッジのリサイクルによって、カートリッジの販売価格の引下げも図っている。

【0007】

使用済みのカートリッジの全てがプリンタメーカーに戻されるのではなく、その一部がトナーの詰め替え業者にまわされる。トナー詰め替え業者は、所定の料金で詰め替えを請け負い、カートリッジを分解してから適当なトナーを補給する。また、使用済みのカートリッジを購入し、これにトナーを補給してから、再生カートリッジとして、新品のカートリッジに比べてかなり安い価格で一般ユーザーに販売するトナー詰め替え業者もある。

20

【0008】

カートリッジの製造時に充填されるトナー（純正品）は、プリンタのプロセス特性（感光ドラムの特性、帯電電圧、クリーニング特性、定着特性）を考慮して、トナーの成分を決定している。しかし、トナー詰め替え業者が使用するトナーは、その組成成分が純正品のトナーとは異なっているため、印字品質の低下を起こすことがある。また、トナーが定着ローラにこびりついたりして、定着ローラを損傷することもある。

30

【0009】

印字品質の低下や、故障が発生した場合に、補給したトナーに原因があるにもかかわらず、ユーザーはプリンタに原因があると誤解することが多い。これによって、地道に積み上げてきたプリンタの信頼性が一挙に失われることになる。また、ユーザーによっては、プリンタを製造したメーカーを信頼しなくなり、このメーカーが取り扱う全製品に対して嫌悪感を懐くこともある。

【0010】

プリンタメーカーの信頼性を維持するには、詰め替え業者によるトナーやインク等の消耗品の詰め替えを事前に防止したり、あるいは消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジは再使用できないようにする等の対策を考慮することが必要である（例えば、下記特許文献2及び特許文献3参照）。

40

【0011】

消耗品の詰め替え防止対策としては、前述した特許文献1には、プリント枚数をカウントするカウンタと、現像ローラの回転を阻止する電磁ブレーキを設けたプロセスカートリッジが記載されている。このプロセスカートリッジでは、トナーの消費量をプリント枚数から間接的に調べ、プリント枚数が一定値に達したときに、トナー切れが発生したと推測し、電磁ブレーキを作動する。この電磁ブレーキによって、現像ローラの回転が阻止されるから、いったんトナー切れとなると、トナーの補充の有無にかかわらず、プロセスカートリッジを使用することができなくなる。したがって、トナーは入っているが、電磁ブレーキがかかっているプロセスカートリッジは、トナーの詰め替え品であると判断することができる。

50

【0012】

【特許文献1】

特開平7-28320号公報

【特許文献2】

特開平3-220572号公報

【特許文献3】

特開平10-69139号公報

【0013】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の消耗品詰め替え防止対策では、プロセスカートリッジに電磁ブレーキやカウンタを設けなければならないため、プロセスカートリッジが複雑で大型化し、コスト高となるという問題がある。また、電磁ブレーキがかかっている状態は直ぐに分かるので、プロセスカートリッジの分解時に、電磁ブレーキを除去するか、あるいはブレーキがきかない状態にすることができるから、有効な詰め替え防止策とはいえない。

【0014】

本発明は、カートリッジの大型化を招くことなく、また簡単かつ安価な構成で、トナーやインク等の消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジを確実に検出することができる不適正カートリッジの検出装置及び方法を提供することを目的とするものである。

【0015】

本発明の別の目的は、消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジを使用することができないようにする不適正カートリッジの検出装置及び方法を提供することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の不適正カートリッジの検出装置は、消耗品が収納されたカートリッジが交換可能に装填されるプリンタに用いられ、前記カートリッジに対して不適正な消耗品の詰め替えを行った不適正カートリッジの検出装置において、適正なカートリッジに設けられたメモリにプリンタ稼働情報を書き込む書き込み手段と、前記消耗品切れを判断するために、前記プリンタ稼働情報に基づいて、消耗品の残量を予測する予測手段と、前記カートリッジにメモリが設けられているかどうかを調べ、前記メモリが設けられていない場合には、不適正カートリッジと判定するとともに、他方、メモリが設けられている場合には、前記プリンタ稼働情報に基づいて、消耗品切れか否かを調べ、消耗品切れと判断されたカートリッジを不適正カートリッジと判定する判定手段と、前記不適正カートリッジと判定された場合に警告する警告手段とを備えたことを特徴とする。なお、前記警告とともに画像形成動作を禁止してもよい。

【0017】

また、本発明の不適正カートリッジの検出方法は、消耗品が収納されたカートリッジが交換可能に装填されるプリンタに用いられ、前記カートリッジに対して不適正な消耗品の詰め替えを行った不適正カートリッジの検出方法において、適正なカートリッジに設けられたメモリにプリンタ稼働情報を書き込む書き込み、前記カートリッジがプリンタに再装填される際に、前記カートリッジにメモリが設けられているかどうかを調べ、前記メモリが設けられていない場合には、不適正カートリッジと判定するとともに、他方、メモリが設けられている場合には、前記プリンタ稼働情報に基づいて予測手段によって消耗品の残量を予測して消耗品切れか否かを調べ、消耗品切れと判断されたカートリッジを不適正カートリッジと判定し、前記不適正カートリッジと判定された場合に警告することを特徴とする。

【0018】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明が適用される電子写真方式のプリンタを示すものである。プリンタ10は、プリンタ本体11にカートリッジ12が交換可能にセットされている。このカートリッジ12には、トナー13が充填されたトナー室14の他に、感光ドラム15、帯電ローラ

16、現像ローラ17が設けられており、いわゆるプロセスカートリッジの形態をしている。

【0019】

感光ドラム15は、金属製の円筒体の外周面に、光導電性の皮膜が設けられている。帯電ローラ16は、金属製の軸と、その外周にはめ込んだ導電性を有する発泡ウレタンの筒体と、この発泡ウレタンの外側に嵌めた半導電性を有するプラスチック製のチューブとからなる。この帯電ローラ16は発泡ウレタンの弾力によって、感光ドラム15の外周面に接触している。また、感光ドラム15と帯電ローラ16との間に一定の電圧を印加するために、感光ドラム15の円筒体と、帯電ローラ16の軸は、プリンタ本体11内の電源回路に接続されている。この接続のために、カートリッジ12と、プリンタ本体11には電気接点（図示せず）が設けられている。 10

【0020】

給紙トレイ20上には、複数枚の記録紙21がセットされている。給紙トレイ20の一番上にある記録紙21が給紙ローラ22で引き出され、一對の搬送ローラ23に向けて給紙される。搬送ローラ23は、記録紙21をニップして転写位置に搬送する。この転写位置には、転写ローラ24が配置されており、カートリッジ12がセットされたときに、その感光ドラム15に接触する。

【0021】

プリント時には、感光ドラム15が一定速度で時計方向に回転する。この感光ドラム15は、帯電ローラ16に接触しながら通過するとき外周面が一様に帯電される。また、半導体レーザ26は、画像データに応じて駆動され、強度変調されたレーザ光を発生する。このレーザ光は、ポリゴンミラー27を経て、回転中の感光ドラム15に入射する。ポリゴンミラー27は、レーザ光を感光ドラム15の軸方向（主走査方向）に振らすことで、ラスタスキャンをする。感光ドラム15は、レーザ光が照射された部分が除電されるから、その外周に静電潜像が形成される。 20

【0022】

トナー室13内のトナー14は、回転中の現像ローラ17の外周に付着して搬送される。トナー14は、現像ローラ17に付着して搬送される間に、規制ブレード28（図4参照）を通過する。この通過時に、トナー14は、規制ブレード28との摩擦により、感光ドラム15と逆極性に帯電される。このトナー14が感光ドラム15まで運ばれると、静電力で感光ドラム15に吸着されるため、感光ドラム15の静電潜像がトナー像に可視化される。 30

【0023】

感光ドラム15の回転によって、トナー像は転写位置まで移動する。この転写位置では、記録紙21が、転写ローラ24と感光ドラム15との間に挟まれて、感光ドラム15の周速度と同じ速度で移動している。転写ローラ24は、トナー像と逆の電位にバイアスされているから、感光ドラム15上のトナー像が記録紙21に転写される。

【0024】

トナー像が転写された記録紙21は、定着器29に向かって搬送される。この定着器29は、一對の定着ローラ30と、ヒータ（図示せず）とから構成されており、トナーを加熱して溶融する。溶融したトナーは、記録紙21に吸着される。定着処理された記録紙21は、プリンタ本体11から排紙される。 40

【0025】

図2～図4は、カートリッジの一例を示すものである。図2は上部カートリッジを示し、図3は下部カートリッジを示す。また、図4は組立状態を示す。上部カートリッジ32及び下部カートリッジ33の本体34、35は、黒色をしたプラスチック成形品である。

【0026】

図2及び図4において、上部カートリッジ32には、トナー室13が形成されており、製造時に所定量のトナーが充填されている。このトナー室13の下方には、細長なトナー供給口13aが形成されており、使用前にはシールテープ（図示せず）で封鎖されている。 50

また、トナー室 1 3 の側面には、トナーを充填するための充填口（図示せず）が設けられており、トナーの充填後はキャップ 3 7 で封止されている。符号 3 8 は、トナー室 1 3 の天板であり、上部カートリッジ本体 3 4 に接着されている。

【0027】

上部カートリッジ本体 3 4 には、帯電ローラ 1 6 が回転自在に取り付けられている。この帯電ローラ 1 6 に近接した位置に、露光開口 3 9 が形成されており、この露光開口 3 9 を通ってレーザ光が感光ドラム 1 5 に入射する。

【0028】

上部カートリッジ 3 2 を下部カートリッジ 3 3 に結合するために、上部カートリッジ本体 3 4 には、トナー室 1 3 側に 2 個の係止爪 4 0 が、そして帯電ローラ 1 6 側に 2 個の係止爪 4 1 が形成されている。なお、符号 4 2 ～ 4 4 は、図 4 で明らかなように、露光室 4 5 内にトナー 1 4 が入り込まないように、隙間を塞ぐためのスポンジテープである。

【0029】

図 3 及び図 4 において、下部カートリッジ本体 3 5 には、感光ドラム 1 5、現像ローラ 1 7 が回転自在に取り付けられている。また、下部カートリッジ本体 3 5 には、プリンタ本体 1 1 内に設けた駆動ギヤ（図示せず）に噛合する従動ギヤ 4 6 が設けられている。この従動ギヤ 4 6 の回転は、ギヤ 4 7 を介して現像ローラ 1 7 に伝達され、更にギヤ 4 8 を介して感光ドラム 1 5 に伝達される。感光ドラム 1 5 の下方に位置する部分に開口 4 9 が形成されている。この開口 4 9 を介して転写ローラ 2 4 が入り込んで感光ドラム 1 5 に接触する。

【0030】

支持プレート 5 0 の先端には、クリーニングブレード 5 1 が取り付けられており、感光ドラム 1 5 に付着している余分なトナーを掻き落とす。この掻き落とされたトナーを廃トナー室 5 2 内に集めるために、下部カートリッジ本体 3 5 にスクイシート 5 3 が取り付けられている。この廃トナー室 5 2 は、支持プレート 5 0、クリーニングブレード 5 1、スクイシート 5 3 で区画されている。

【0031】

前記支持プレート 5 0 の上端がスポンジテープ 4 4 に接触しているから、廃トナー室 5 2 と露光室 4 5 とが仕切られ、それにより使用済みトナーが露光室 4 5 を経てカートリッジ 1 2 から漏れ出ないようにしている。また、スポンジテープ 4 2 が下部カートリッジ本体 3 5 の内側に接触し、そしてスポンジテープ 4 3 が規制ブレード 2 8 の上端に接触している。これらのスポンジテープ 4 2、4 3 によって、トナー室 1 3 側と露光室 4 5 とを仕切ることによって、未使用のトナー 1 4 が露光室 4 5 を経てカートリッジ 1 2 から漏れ出るのが防止されている。

【0032】

下部カートリッジ本体 3 5 には、係合穴 5 6 と、係止突起 5 7 が設けられている。上部カートリッジ 3 2 を下部カートリッジ 3 3 に嵌め込むと、係合穴 5 6 に上部カートリッジ本体 3 4 の係止爪 4 0 が嵌合し、係止突起 5 7 に上部カートリッジ本体 3 4 の係止爪 4 1 が係合する。これらの係止爪 4 0、4 1、係合穴 5 6、係止突起 5 7 によって、上部カートリッジ 3 2 と下部カートリッジ 3 3 とが一体的に組み立てられる。

【0033】

プリンタの電気構成を示す図 5 において、プリンタ本体 1 1 には、CPU 6 0、メモリ 6 1、プリント部 6 2、表示器 6 3、プリント枚数カウンタ 6 4 が設けられている。カートリッジ 1 2 には、メモリ 6 5 が設けられている。このメモリ 6 5 と CPU 6 0 とを電氣的に接続するために、カートリッジ 1 2 の外面には電気接点（図示せず）が設けられ、またプリンタ本体 1 1 にも電気接点（図示せず）が設けられている。メモリ 6 1、6 5 としては、バックアップが不要な EEPROM が用いられる。

【0034】

プリント数カウンタ 6 4 は、プリントした記録紙の枚数をカウントするためのもので、1 枚プリントする毎にカウントアップされる。1 枚あたりに使用されるトナーの使用量の平

10

20

30

40

50

均値は、経験的に算出されている。よって、新品のカートリッジに充填されるトナーの量は決まっているので、何枚プリントしたかがわかれば、トナーの残量がおおよその程度残っているかを予測することができる。プリンタ10には、新品のカートリッジに充填されるトナーの量に応じて、予めプリント可能枚数が所定値として設定される。

【0035】

CPU60は、プリント数カウンタ64のカウント値をプリンタ稼動情報として、それをもとにトナーの残量が所定量以下に減少したことを予測し、カウント値が予め設定された所定値以上になると、トナー切れと判断する。トナー切れと判断された状態で、カートリッジの取り出し動作が行われると、空情報がフラグの形態でメモリ65又は61に書き込まれる。

10

【0036】

また、CPU60は、プリンタ10の各部をシーケンス制御する他に、空情報の有無からトナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジかどうかを判定する。もし、トナー詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判定した場合は、表示器63に詰め替えであること、適正なカートリッジに交換すべきこと、プリントが禁止されること等を表示し、そしてプリント部62の作動を禁止する。表示器63は、操作パネル（図示せず）とともに、プリンタ本体11の外面に設けられている。

【0037】

メモリ（以下、プリンタメモリという）61には、各カートリッジに識別情報（ID）が与えられている場合は、プリンタ本体11にセットしたことがあるカートリッジのIDと、その空情報とを記憶する。このID等の情報を暗号化するか、あるいは情報の読み出しに特殊の暗号を使用することで、詰め替え業者による情報の読み出しや、書換えができないように、適宜な情報の保護を図るのがよい。

20

【0038】

プリント部62は、レーザ26やポリゴンミラー27等の記録系、定着器29、転写ローラ24とカートリッジ12と給紙ローラ22と搬送ローラ23とを駆動するモータ、帯電ローラ16に電圧を印加する電源回路等から構成されている。

【0039】

メモリ（以下、カートリッジメモリという）65には、空情報が書き込まれる。この情報に対しても前述した保護を図るのがよい。なお、各カートリッジにIDが与えられている場合は、IDがカートリッジメモリ65に製造時に書き込まれている。

30

【0040】

以下、上記構成による作用についてフローチャートを参照しながら説明する。図6は、カートリッジメモリ65に空情報を書き込むようにした例を示すものである。プリンタ本体11のカートリッジ室（図示せず）にカートリッジ12を装填するには、まずカートリッジ室の蓋を開く。次に、カートリッジ12をカートリッジ室に挿入する。カートリッジ12がカートリッジ室に完全に装填されると、カートリッジメモリ65がCPU60に接続され、また感光ドラム15と帯電ローラ16とがプリント部62の電源回路に接続される。

【0041】

プリンタ電源をONすると、カートリッジ12のチェックが行われる。また、プリンタ電源がすでにONされているときには、カートリッジ室の蓋が閉じたことを検知するスイッチ（図示せず）からの信号を受けて、CPU60はカートリッジ12がセットされたと判断し、カートリッジ12のチェックを行う。まず、CPU60は、カートリッジメモリ65の有無をチェックする。カートリッジメモリ65には、空情報の他に、カートリッジメモリありを示すフラグが書き込まれている。CPU60は、このフラグが読み出せたときには、プリンタメーカーから提供された正規のカートリッジであると判定する。

40

【0042】

他方、正規のカートリッジでない場合には、カートリッジメモリ65は設けられていないことがある。このようなカートリッジでは、フラグを読み出すことができない。この正規

50

のカートリッジでないものに対しては、トナーが詰め替えられた不適正なカートリッジと同等に扱い、CPU 60は、警告表示するとともに、パソコン等からプリント要求があってもそれを受け付けず、結果的にプリント部 62 のプリント動作を禁止する。

【0043】

正規のカートリッジの場合には、カートリッジメモリ 65 から空情報のデータを読み出す。新品のカートリッジや、使用中のものであってもトナー切れとなったことがないカートリッジでは、カートリッジメモリ 65 に空情報が書き込まれていない。他方、いったんトナー切れとなったものは、空情報がカートリッジメモリ 65 に書き込まれている。なお、この空情報のデータが改ざんされると、トナーの詰め替えの事実を検出することができなくなる。そこで、データの改ざんを防止するために、暗号化したデータを使用してCPU 60でこれをデコードしたり、あるいはデータの読み出しに特殊なプロトコルを使うのがよい。

10

【0044】

CPU 60は、カートリッジメモリ 65 に空情報が書き込まれていない場合は、トナーの詰め替えが行われていない適正なカートリッジであると判断する。空情報が書き込まれている場合には、トナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断する。

【0045】

CPU 60は、トナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断した場合は、トナー詰め替えであること、プリント品質が劣化すること、適正なカートリッジを装填すべきこと等の警告をするとともに、プリント動作を禁止する。

20

【0046】

他方、CPU 60は、トナーの詰め替えが行われていない適正なカートリッジであると判断した場合は、プリント部 62 のプリント動作を許容する。CPU 60は、パソコン等からプリント要求があると、プリント部 62 をシーケンス制御して記録紙 21 に画像や文字を記録する。

【0047】

このプリンタ 10 の正常動作中は、1 枚プリントする毎にプリント枚数カウンタ 64 をカウントアップする。カウント値が所定値に達すると、トナー切れと判断し、表示器 63 にカートリッジを交換すべきことを表示する。なお、交換表示がなされても、実際には、所定量のトナー 14 が残っているので、そのままプリンタを稼働して適当な枚数のプリントをすることができる。

30

【0048】

カートリッジを交換する場合には、まず、プリンタ本体 11 から使用済みのカートリッジ 12 を取り出す。カートリッジ室の蓋を開き、カートリッジロックレバーを操作してカートリッジのロックを解除する。この蓋の開き動作又はカートリッジロックレバーが操作されたことを検出するスイッチを設けて、カートリッジの取り出し準備操作がされたことを検知する。このスイッチからの信号を受け取ると、CPU 60は、プリント枚数カウンタ 64 をチェックして、カウント値が所定値以上の場合には、カートリッジメモリ 65 に空情報を書き込む。他方、カウント値が所定値に達していない場合には、空情報の書き込みは行われない。

40

【0049】

このように、カートリッジメモリ 65 への空情報の書き込みは、カートリッジ 12 の取り出し操作に連動して行われる。その際に、プリント枚数カウンタ 64 のカウント値をチェックするようにしている。これは、トナーが充分に残っている使用途中のカートリッジ 12 が取り出された場合に、空情報が書き込まれないようにするためである。これにより、使用途中のカートリッジ 12 をプリンタに再びセットしても、カートリッジメモリ 65 には空情報が書き込まれていないので、不適正なカートリッジと判断されることはない。

【0050】

次に、新しいカートリッジからシールテープを剥がしてトナー供給口 13 a を開口させる。トナー排出口 13 a が開くと、トナー室 13 内のトナー 14 が現像ローラ 17 へ供給可

50

能となる。この新しいカートリッジをカートリッジ室に装填してから、カートリッジ室の蓋を閉じると、前述したように空情報の有無がチェックされる。新品のカートリッジには、空情報が書き込まれていないので、前述したようにプリンタを正常動作させることができる。

【0051】

ユーザーによっては、空となったカートリッジに対して、トナーの補充を詰め替え業者に依頼することがある。詰め替え業者は、係止爪40を係合穴56から外し、また係止爪41を係止突起57から外して、カートリッジ12を上部カートリッジ32と下部カートリッジ33とに分解する。

【0052】

カートリッジ12の分解後、各部を清掃してから、上部カートリッジ32のトナー排出口13aに、シールテープを張りつけてこれを閉鎖する。次に、上部カートリッジ32のキャップ37を外して、トナーをトナー室13内に補充する。トナーの補充後に、キャップ37を再びはめ込み、トナー室13を密閉する。詰め替え業者は、トナーの補充後に、上部カートリッジ32と下部カートリッジ33とを組み立て、この組み立てられたカートリッジ12を包装してユーザーへ発送する。

【0053】

詰め替え業者から戻されてきた不適正なカートリッジをプリンタ本体11にセットすると、前述したように空情報のチェックが行われる。この詰め替え品では、一度トナー切れとなっているから、カートリッジメモリ65に空情報が書き込まれている。このため、CPU60はトナーの詰め替えが行われた不適正なカートリッジであると判断し、警告表示するとともに、プリントを禁止する。

【0054】

プリント禁止の状態では、パソコン等からプリント要求があっても、プリンタ10はプリント動作を実行しないため、トナー詰め替えをした不適正なカートリッジは使用することができない。結果的に、ユーザーは、これ以降トナーの詰め替え依頼を断念し、プリンタメーカーから提供されている適正なカートリッジを使用することになる。これは、不適正なトナーの使用による印字品質の低下を防止し、またプリンタの故障防止に寄与する。更に、プロセスカートリッジでは、感光ドラム15等の部品が品質保証期間を経過した状態で使用されるのを防止し、それによる印字品質の低下を防ぐことができる。

【0055】

図7は、カートリッジを識別するためのIDを各カートリッジに割り当てるとともに、プリンタメモリ61にIDとともに空情報を記憶させる例を示す。また、この例では、一度使用され、トナー切れと判断されたカートリッジには、そのカートリッジメモリ65に、空情報の代わりに、取り出し情報を書き込むようにしている。

【0056】

カートリッジ12のセットが検出されると、CPU60は、前述したような手順でカートリッジメモリ65の有無をチェックする。カートリッジメモリ65が設けられていないものは、正規のカートリッジでないと判断される。また、カートリッジメモリ65が設けられていても、IDを読み出すことができないときは、正規のカートリッジでないと判断される。

【0057】

また、IDを暗号化して使用したり、あるいはその読み出し手順に特殊なプロトコルを使用することにより、正規のカートリッジ以外では、たとえカートリッジメモリ65が設けられていても、IDを読みだすことができない。これらの場合、警告表示するとともに、プリント動作を禁止する。

【0058】

次に、正規のカートリッジの場合、ID及び取り出し情報が読み出される。読みだされた情報の内、はじめにIDの照合が行われる。この照合では、まず、IDのデータフォーマットから正規のIDかどうかをチェックする。ID自体のチェック後に、このIDがプリ

10

20

30

40

50

ンタメモリ 61 に記憶されているかどうかを検査する。これは、一度使用されたカートリッジでは、その ID がプリンタメモリ 61 に記憶されているから、ID 照合によって、新品のカートリッジであるか、あるいは前にプリンタ本体 11 にセットしたことがあるカートリッジかどうか判断される。

【0059】

ID 照合によって、一度使用したことがあるカートリッジであると判定されると、ID に基づいて空情報のデータをプリンタメモリ 61 から読み出す。もし、空情報がある場合は、トナーが詰め替えられた不適正なカートリッジであると判断し、警告表示とプリントの禁止をする。他方、空情報がないときはトナー詰め替えがされていない適正なカートリッジであると判断し、プリンタ 10 を正常動作させる。

10

【0060】

また、ID 照合によって ID が一致しない場合には、次に、取り出し情報の有無をチェックする。取り出し情報が有る場合には、不適正なカートリッジであると判断し、警告表示とプリントの禁止をする。他方、取り出し情報が無い場合には、新品の適正なカートリッジであると判断し、ID をプリンタメモリ 61 に書き込む。この場合には、プリンタが正常動作してプリントをすることができる。

【0061】

このように、ID 照合とともに、取り出し情報のチェックを行うことにより、新品のカートリッジか、他のプリンタで一度使用されたカートリッジかの区別を行うことができるようになる。これにより、トナーの詰め替えを行ったカートリッジを他のプリンタで使用するというカートリッジの転用を防止することができる。

20

【0062】

プリンタの正常動作中に、プリンタ枚数カウンタ 64 が所定値に達すると、ID に関係づけて空情報がプリンタメモリ 61 に書き込まれるとともに、カートリッジを交換すべきことが表示される。

【0063】

カートリッジメモリ 65 への取り出し情報の書き込みは、カートリッジの取り出し準備動作に連動して行われる。したがって、プリンタメモリ 61 に空情報が書き込まれても、カートリッジを取り出さない限り、そのままプリンタを稼働して適当な枚数のプリントをすることができる。

30

【0064】

カートリッジ 12 をプリンタ本体 11 から取り出す際に、空情報のチェックが行われる。プリンタメモリ 61 に空情報が書き込まれている場合には、カートリッジメモリ 65 に取り出し情報が書き込まれる。空情報がプリンタメモリ 61 に書き込まれていない場合には、取り出し情報の書き込みは行われない。したがって、取り出した使用途中のカートリッジ 12 を再度プリンタ本体 11 にセットすれば、プリンタを正常に動作させることができる。

【0065】

使用済みの空のカートリッジは、カートリッジの販売業者を介して、プリンタメーカーに回収されてリサイクルが行われる。プリンタメーカーは、カートリッジを分解し、清掃してから各部品を検査する。正常な部品は再使用し、故障や使用期間が経過した部品は素材に戻して再利用する。また、各部品が正常で、カートリッジ全体がそのまま使用できるものは、純正のトナーを充填することができる。この場合には、カートリッジメモリ 65 に書き込まれていた空情報や取り出し情報を消去する。また、カートリッジメモリに ID を記憶するものでは、新しい ID を書き込む。この純正なトナーを充填したものは、適正なカートリッジとして取り扱われる。

40

【0066】

カートリッジメモリ 65 の情報自体を暗号化したり、暗号で書き込みや消去が保護されている場合、プリンタメーカーがトナーの充填を行うときには、プリンタメーカーは、情報自体が暗号で書き込まれているときは、暗号を入力して情報をクリアし、また、暗号で書

50

き込みや消去が保護されているときは、暗号入力で保護を解除してから情報の書き込みや消去を行う。

【0067】

また、カートリッジメモリだけが故障していることがある。このような場合には、カートリッジメモリだけを簡単に交換できる方が、リサイクルする上で望ましい。そこで、カートリッジメモリは、カートリッジから取外しができるようにするのがよい。

【0068】

上記例では、カートリッジの転用を防止するために、カートリッジメモリにカートリッジIDとともに取り出し情報を使用している。これ以外にも、カートリッジメモリにプリンタIDと空情報を記憶させる方法を用いても、同様の効果が得られる。この場合、まず、プリンタにカートリッジがセットされると、プリンタのIDがカートリッジメモリに書き込まれる。そして、トナー切れと判断された時に、カートリッジメモリに空情報が書き込まれる。

10

【0069】

プリンタは、カートリッジがセットされると、カートリッジメモリからプリンタIDを読み出す。プリンタIDがセットされていないければ、新品のカートリッジと判断してプリンタを正常動作させる。他方、プリンタIDがセットされている場合、プリンタIDの照合を行う。IDが不一致の場合、カートリッジの転用と判断する。一致した場合、空情報の有無をチェックする。空情報があれば、トナーの詰め替えが行われたものと判断し、無ければプリンタを正常に動作させる。

20

【0070】

また、上記例では、プリンタの稼動情報として、プリントした記録紙の枚数を使用し、これをプリント枚数カウンタでカウントすることにより、トナーの残量が所定量以下に減少したことを予測するようにしている。プリンタの稼動情報としては、これ以外にも、例えば、図8に示すように、プリンタが印字するデータ数の累積値を使用して、トナーの残量が所定量以下に減少したことを予測するようにしてもよい。

【0071】

また、上記例では、プリンタ稼動情報をプリンタ側のCPUでカウントし、そのカウント値に基づいて、カートリッジメモリに空情報の書き込みを行っている。これ以外にも、例えば、カートリッジ側にカートリッジメモリとともにCPUを設け、空情報の書き込みをカートリッジ側で行うようにしてもよい。この場合、プリンタは、1枚プリントする毎にカートリッジに対してデータを送る。カートリッジCPUは、このデータを受け取ると、カートリッジメモリのプリント枚数を更新する。このカートリッジCPUは、プリント枚数が所定値に達すると、空情報をカートリッジメモリに書き込む。

30

【0072】

また、上記例は、プロセスカートリッジであるが、本発明は、トナーだけを収納したトナーカートリッジに対しても利用することができる。本発明は、更にインクジェットプリンタ用のインクを収納したインクカートリッジ、ドットプリンタ用のインクリボンを収納したリボンカートリッジ、サーマルプリンタ用のインクリボンを収納したリボンカートリッジ等にも適用することができる。また、本発明は、プリンタの他に、ファクシミリ、複写機等の画像形成装置にも適用される。

40

【0073】

図9は、記憶媒体(CD、フロッピー(登録商標)、ICメモリ、MO等)に格納された詰め替えカートリッジの検出・使用禁止のプログラムをプリンタにインストールする例を示す。プリンタ80は、パソコン81に接続されており、パソコン81の文字データや画像データがプリンタ本体80に送られて記録紙にプリントされる。

【0074】

図6～図8に示すような詰め替えカートリッジの検出・使用禁止機能がプリンタ本体80に与えられていない場合には、トナーを詰め替えたカートリッジの使用を阻止することができない。このようなプリンタ本体80に対しては、詰め替えカートリッジの検出・使用

50

禁止のプログラムをインストールすることが必要である。

【0075】

記憶媒体であるCD82には、例えば、図7に示すフローチャートを実行するプログラムが記憶されている。このCD82は、パソコン81のCDドライブ（図示せず）にセットされる。パソコン81は、CD82に記憶されたプログラムを読み出し、プリンタ本体80のハードディスク83に書き込む。

【0076】

プリンタ本体80のCPU84は、ハードディスク83に書き込まれたプログラムを実行することで、前述したようにトナーを詰め替えたカートリッジを検出し、そして警告及び使用禁止をする。

10

【0077】

入力装置85は、スキャナー、デジタルカメラ等からの画像データや文字データを入力するためのものである。ROM86は、プリント部87のプリント動作を制御するためのプログラムや、画像処理するためのプログラム等が格納されている。また、RAM88には、データを一時的に記憶するために使われる。

【0078】

なお、CD82をプリンタ本体80に直接セットして、必要なプログラムをプリンタ本体80に書き込んでもよい。更には、CDをプリンタ本体80にセットしたまま使用し、このCDから読み出したプログラムを実行して、トナー詰め替えカートリッジの判定等をしてよい。

20

【0079】

【発明の効果】

以上詳細に説明したように、本発明は、消耗品が収納されたカートリッジが交換可能に装填されるプリンタに用いられ、前記カートリッジに対して不適正な消耗品の詰め替えを行った不適正カートリッジの検出方法において、適正なカートリッジに設けられたメモリにプリンタ稼働情報を書き込み、前記カートリッジがプリンタに装填された際に、前記カートリッジにメモリが設けられているかどうかを調べ、前記メモリが設けられていない場合には、不適正カートリッジと判定するとともに、他方、メモリが設けられている場合には、前記プリンタ稼働情報に基づいて予測手段によって消耗品の残量を予測して消耗品切れか否かを調べ、消耗品切れと判断されたカートリッジを不適正カートリッジと判定し、前記不適正カートリッジと判定された場合に警告するようにしたから、トナーやインク等の消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジを確実に検出することができる。

30

【0080】

また、本発明は、消耗品が詰め替えられた不適正なカートリッジを検出したときに、警告表示をしたり、プリントを禁止するようにしたから、消耗品を詰め替えた不適正なカートリッジの使用を阻止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】電子写真式プリンタの一例を示す概略図である。

【図2】上部カートリッジの斜視図である。

【図3】下部カートリッジの斜視図である。

40

【図4】上部カートリッジと下部カートリッジとを組み立てたカートリッジの断面図である。

【図5】電子写真式プリンタの電気構成を示すブロック図である。

【図6】カートリッジメモリに空情報を書き込むようにした例を示すフローチャートである。

【図7】カートリッジメモリにIDを記憶し、プリンタメモリに空情報を書き込むようにした例を示すフローチャートである。

【図8】プリンタ稼働情報として、印字データ累積数を使用した例を示すフローチャートである。

【図9】詰め替えカートリッジの検出・禁止のプログラムを記憶媒体からプリンタにイン

50


ストールする例を示すブロック図である。

【符号の説明】


- 10 プリンタ
- 11 プリンタ本体
- 12 カートリッジ
- 13 トナー室
- 14 トナー
- 32 上部カートリッジ
- 33 下部カートリッジ
- 64 プリント枚数カウンタ

10


【図 1】

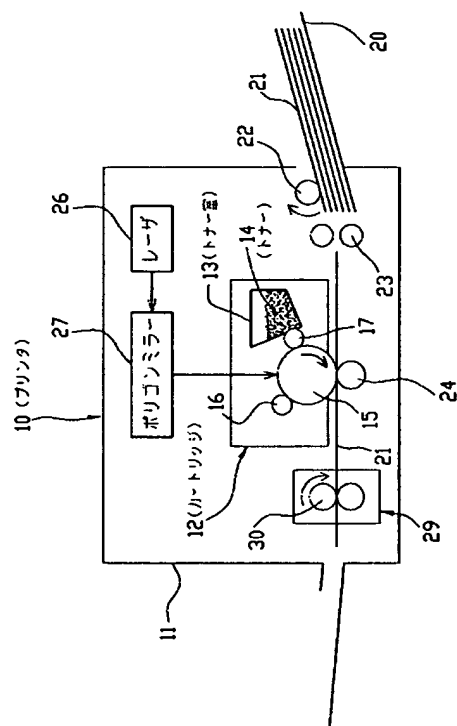


【図 2】

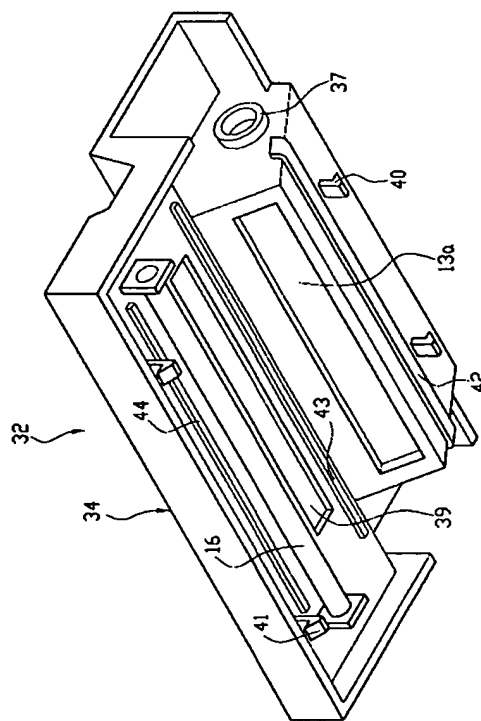


【図 7】

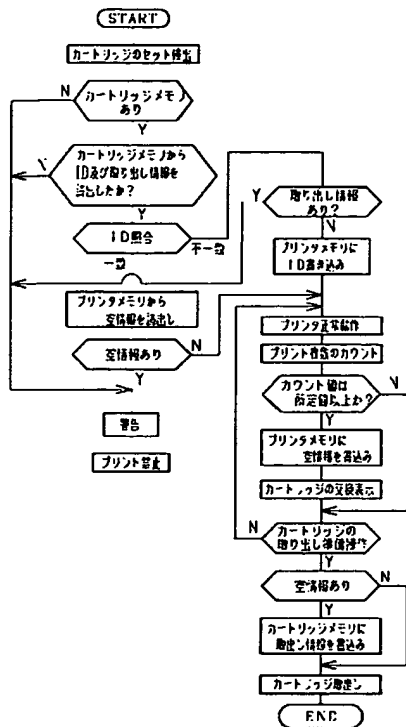

【図 8】

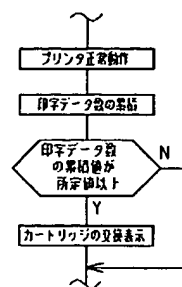

【図 9】

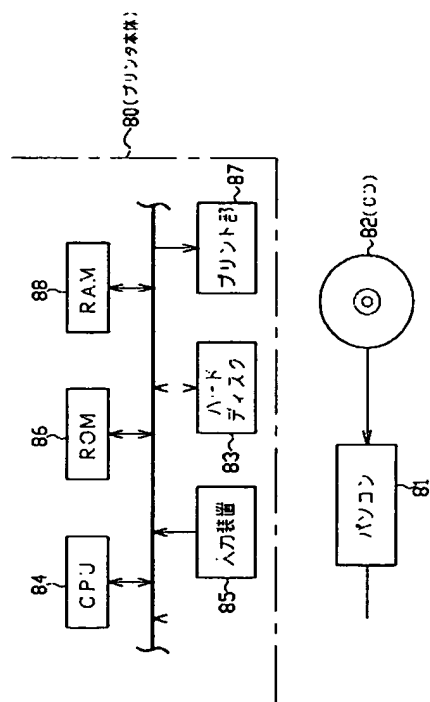

フロントページの続き

F ターム(参考) 2C061 AP03 AP04 AQ06 HJ10 HK11 HK15 HK19
2H027 DA44 EF01 EH06 EJ08 EK03 GA30 GB07 HA12 HB15 HB17
ZA07
2H171 FA02 FA03 GA31 GA40 JA23 JA27 JA29 JA31 JA43 JA50
QA02 QA08 QB03 QB15 QB17 QB32 QC03 QC22 QC36 SA07
SA12 SA23 SA28 SA31